

CDM-T70W 器具相当 D300

LEDZ DUAL-L



V Free 100-242 電源内蔵 LED光源寿命 40,000時間 保護等級 IP67



LEDモジュール
アルミダイキャスト
S:メタリック仕上(シルバーメタリック)
H:レザー仕上(ダークグレー)
透明強化ガラス
重:3.5kg
防湿防雨形(IP67)
任意方向取付可能
LED交換不可
調光不可 電源内蔵
※施工の際は六角レンチ(S:5mm)を別途ご用意下さい


消費電力
■ 45.9W [100-242V]

本体

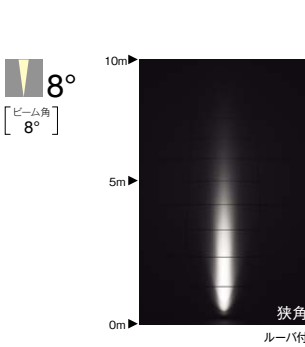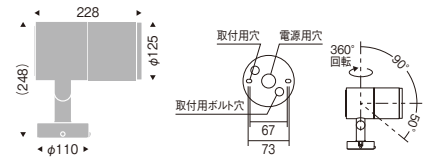


4000K (ナチュラルホワイト) Ra93

ERS5239SA (シルバー)	ERS5239HA (ダークグレー)
¥46,500 (電源内蔵)	
定格光束 1694lm	
45.9w	36.9lm/w

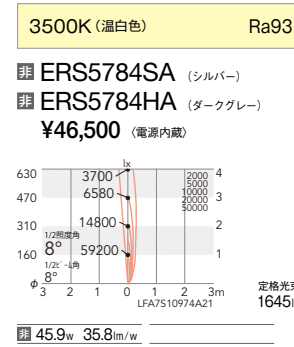


3500K (温白色) Ra93

ERS5784SA (シルバー)	ERS5784HA (ダークグレー)
¥46,500 (電源内蔵)	
定格光束 1645lm	
45.9w	35.8lm/w

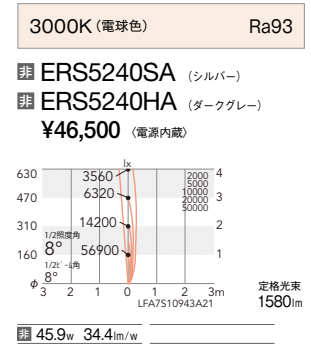


3000K (電球色) Ra93

ERS5240SA (シルバー)	ERS5240HA (ダークグレー)
¥46,500 (電源内蔵)	
定格光束 1580lm	
45.9w	34.4lm/w

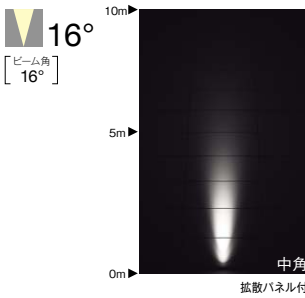


4000K (ナチュラルホワイト) Ra93

ERS5241SA (シルバー)	ERS5241HA (ダークグレー)
¥46,500 (電源内蔵)	
定格光束 1702lm	
45.9w	37.0lm/w

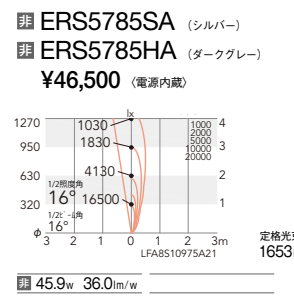


3500K (温白色) Ra93

ERS5785SA (シルバー)	ERS5785HA (ダークグレー)
¥46,500 (電源内蔵)	
定格光束 1653lm	
45.9w	36.0lm/w

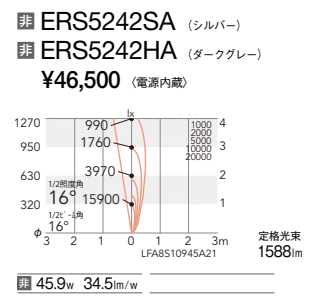


3000K (電球色) Ra93

ERS5242SA (シルバー)	ERS5242HA (ダークグレー)
¥46,500 (電源内蔵)	
定格光束 1588lm	
45.9w	34.5lm/w

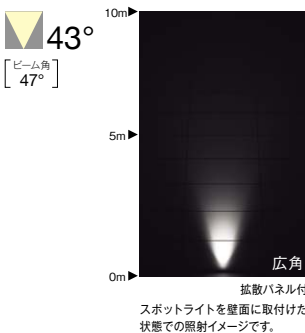


4000K (ナチュラルホワイト) Ra93

ERS5245SA (シルバー)	ERS5245HA (ダークグレー)
¥46,500 (電源内蔵)	
定格光束 2206lm	
45.9w	48.0lm/w

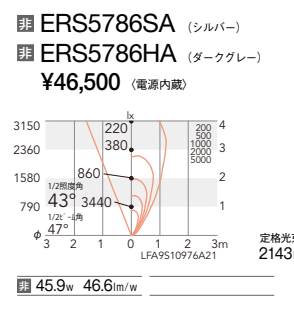

3500K (温白色) Ra93

ERS5786SA (シルバー)	ERS5786HA (ダークグレー)
¥46,500 (電源内蔵)	
定格光束 2143lm	
45.9w	46.6lm/w

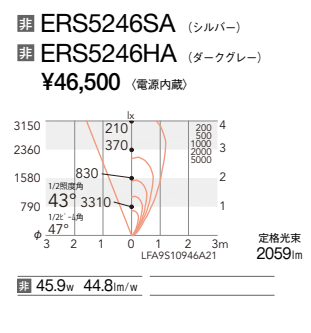

3000K (電球色) Ra93

ERS5246SA (シルバー)	ERS5246HA (ダークグレー)
¥46,500 (電源内蔵)	
定格光束 2059lm	
45.9w	44.8lm/w

OPTION



ロングフード
RB-599S (シルバー)
NEW
RB-599HA (ダークグレー)
¥7,500



カットフード
RB-602S (シルバー)
NEW
RB-602HA (ダークグレー)
¥7,500



グレアカットルーバ
RB-605S (シルバー)
NEW
RB-605HA (ダークグレー)
¥7,700



レンズホルダー
RB-624S (シルバー)
NEW
RB-624HA (ダークグレー)
¥3,500



ディフュージョンレンズ
RB-611F
¥3,200



スプレッドレンズ
RB-608F
¥5,100



スパイク
B-489H ¥8,800
レザー仕上(ダークグレー)
アルミダイキャスト重:1.0kg 防雨形
適合ケーブル径:φ8.5~φ10.5mm



アーム
B-658SA
NEW
B-658HB
¥18,500



アルミダイキャスト 重:5.0kg
アンカーボルトにて施工してください
下方向取付不可 防雨形
※アーム装着にはアダプター(B-679BA)が必要です。

非調光

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.970)及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。(IPについてP.975) 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。