


[28] FRD5283W.FRD5283B.FRD5284W.FRD5284B

◆各部の名称

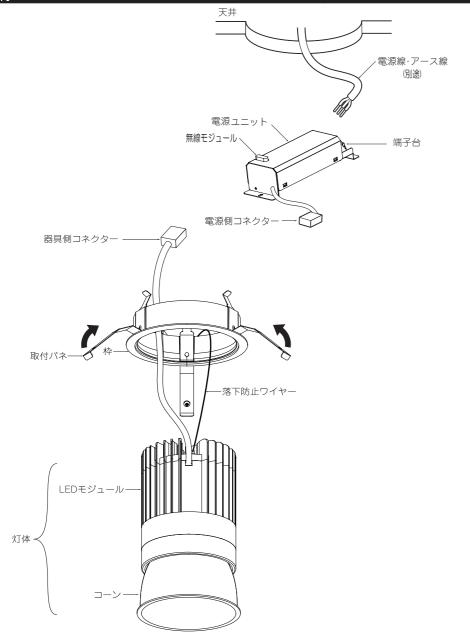

◆仕様

	区分	型番	ランプ色	配光	近接照射限度	定格電圧	周波数	入力電圧	入力電流	消費電力
,		ERD5283W	快適調色ウォームブライト (2900K- 1900K)	広角		AC100V-242V	50Hz/60Hz	100V	235mA	23.2W
	1400 ネコゼニ	ERD5284W		超広角					440	00.4144
		ERD5283B	快適調色ウォームブライト (2900K- 1900K)	広角				200V	119mA	23.1W
		ERD5284B		超広角				242V	101mA	23.2W

▲ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

- ·■清掃方法について 🛕 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ●中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- ●シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

◆LED光源について

· LED素子は白熱灯·蛍光灯などの一般光源に比べバラツキが あるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承

◆無線調光タイプの製品について

- ・詳細はSmart LEDZ system 各製品の取扱説明書を参照くだ
- ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承 ください。

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断 してください。

│▲ 感電の原因となります。

2. この器具は天井取付専用器具です。器具重量に十分耐える よう、天井取付部の強度を確保し、指定の埋込穴をあけて ください。(取付有効板厚3mm~25mm)

電源ユニットを埋込穴から挿入する場合は、| 埋込穴寸法 天井内懐高さが必要です。

 $\emptyset 100 \pm 1$

- ▲ 取付部の強度が不十分な場合、上記埋込穴寸法よ り大きい場合は、器具落下・光モレの原因となり ます。
- 3.電源線を端子台に接続してください。
- ●電線はストリップゲージ長12±2mmにむいてください。
- ●電線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
- ●送り容量15A以下。
- ●D種接地工事を行ってください。必ず端子台のアースを使用 してください。



- ↑ 電源線は解除ボタンを押さずに引き抜かないでく ださい。
 - 接点金具が変形し、焼損、漏電、感電、不点灯の 原因となります。
- ⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器 具故障の原因となります。
- ↑ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必 ず行ってください。火災・感電の原因となります。
- 4. 電源ユニットを埋込穴より挿入し、天井内で横転などしな いように設置してください。
 - ↑ 電源ユニットは器具と10cm以上の間隔をあけて 設置してください。火災・故障の原因となります。

5. 器具側コネクターに電源側コネクターを確実に差し込み接 続してください。



│⚠ 接続不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

- 6. 枠を埋込穴に押し込んでください。
- ●取付バネ(3ヶ所)を矢印方向へ縮め、枠と灯体を埋込穴へ押 し込んでください。(各部の名称図参照)
- ▲ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となりま す。


◆オプション(別売)

オプション型番	名称
RB-524C	ディフュージョンレンズ
RB-528C	スプレッドレンズ
RB-532B	ハニカムルーバ

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断 してください。


▲ 感電の原因となります。

- △ 点灯中や消灯直後(消灯後20分まで)は灯体が高温に なりますので、オプションの取り付けはしないでください。 やけどの原因となります。
- 2. フードを矢印の方向に回してヒートシンクから取外してください。

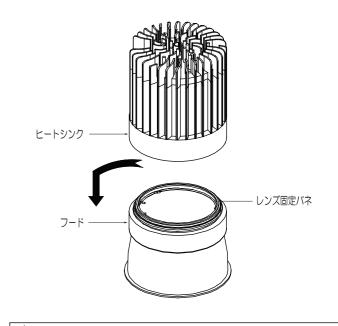


↑ 光源(LED)に直接触れないでください故障の原因 となります。


3. フードからリングバネの先端を指でつまんでリングバネ を取り外してください。

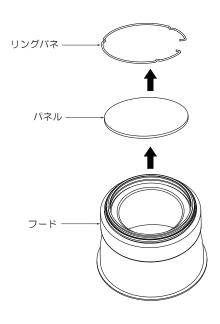


- 4. リングバネをフードの溝にきちんと嵌め込んで固定してく ださい。
- ディフュージョンレンズ (RB-524C) の取付方法

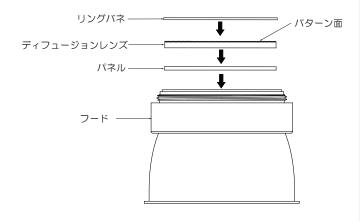

● スプレッドレンズ (RB-528C)の取付方法

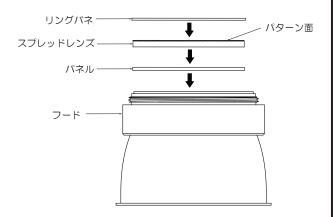


● ハニカムルーバ (RB-532B) の取付方法

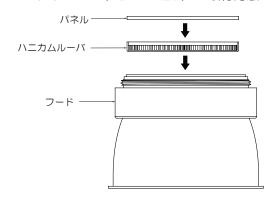

▲ 取付けに不備がありますと、落下の原因となります。

5. フードを矢印の方向に回してヒートシンクに取付けてください。

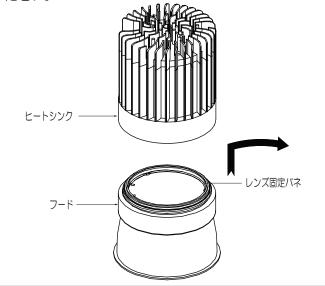

▲ 取付けに不備がありますと、落下の原因となります。